

INSTRUKCJA MONTAŻU NAKŁADEK SCHODOWYCH

1. Montaż za pomocą szczeliwa klejącego proponowanego przez firmę Evergrip można przeprowadzić na następujących powierzchniach: stal, stal nierdzewna, stal chromowana, aluminium i inne metale oraz ich stopy, podłoża betonowe, cementowe, ceramika, kamień, szkło i powierzchnie szkliwione, emaliowane, impregnowane drewno, PCW, poliester i tym podobne tworzywa sztuczne
2. Przygotowanie powierzchni do klejenia: Usunąć z podłoża tłuszcze, oleje, brud, pył, pozostałości po poprzednich kitach i inne zabrudzenia. Na podłożach silnie porowatych, kruchych, narażonych na zanurzenie w wodzie lub duże obciążenia fizyczne i mechaniczne zastosować środek gruntujący. W razie wątpliwości zaleca się przeprowadzić test przyczepności
3. Powierzchnia, na którą będziemy kleili powinna być: stabilna, nośna, zwarta, sucha, wolna od tłuszczu, kurzu, oleju i innych zanieczyszczeń
4. Do nanoszenia kleju można używać pistoletu ręcznego lub pneumatycznego
5. Temperatura otoczenia od +5°C do +30°C (wilgotność względna < 50%)
6. Klej nanosić ścieżką po obwodzie w odstępie około 15mm od krawędzi oraz zygzakiem przez środek nakładki W miejscu łączenia nastopnicy z podstopnicą (na zgięciu) powinno się nałożyć podwójną ilość kleju
7. Aby nakładka dobrze przylegała należy równomiernie docisnąć ją do podłoża (najlepiej przejść się po niej stawiając małe kroki)
8. Nakładki montowane wyłącznie na szczeliwo klejące nadaje się do użytku po około 2 godzinach. Jeżeli dodatkowo użyje się wkrętów można po niej chodzić od razu
9. Do czyszczenia najlepiej używać szczotkę z twardym włosiem (tzw. szczotka ryżowa, szczotka metalowa), lub myjkę ciśnieniową. Można również używać ogólnie dostępnych środków czyszczących. Dobrze sprawdzają się środki z aktywną pianą, która wnika w chropowatą powierzchnię nakładek